

عنوان تأثير عدم انتظام توزيع صلابة العناصر الشاقولية على مقاومة المنشأ للزلازل من واقع آثار زلزال 6 شباط 2023

أ. د. أحمد عبود¹

الملخص:

لقد فاجأ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا في يوم 06.02.2023 السكان في المناطق التي تعرضت للزلزال والممتدة من وسط تركيا شمالاً الى وسط سوريا جنوباً. لقد ضرب الزلزال على شكل ثلاث هزات أولها في الساعة 04.19 من صباح يوم الإثنين الواقع في 06.02.2023 مركزها في محافظة غازي عنتاب التركية شدتها 7.8 حسب مقياس ريختر. والثانية في الساعة 01.25 من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع في 06.02.2023 مركزها في محافظة قهرمان مرعش التركية شدتها 7.5 حسب مقياس ريختر. والثالثة في الساعة 08.25 من مساء يوم الإثنين الواقع في 20.02.2023 مركزها في محافظة هاتاي التركية شدتها 6.8 حسب مقياس ريختر. رافق الباحث جميع اجراءات التصدي لآثاره التدميرية في محافظتي حماه واللاذقية. يقدم الباحث خلاصة خبرته كمهندس خبير في الهندسة الإنشائية وتصميم وتحقيق المنشآت لمقاومة الزلازل، ومهندس استشاري في ترميم وتدعيم وتقوية المنشآت الهندسية، وخلاصة تجربته على مدى الأيام الماضية في معالجة آثار الزلزال. كما يقدم الباحث بحثاً علمياً عن مجموعة من المنشآت التي تأثرت بالزلزال ويتعرض لنقاط الضعف في المنشأ التي أدت الى التضرر ووصف للتضرر وملخص اقتراحاته لطريقة المعالجة. وأهم الحالات التي يقدمها هي:

1. التوزيع غير المنتظم للعناصر الحاملة الشاقولية، الذي يجعل الجملة الإنشائية غير متناظرة انشائياً على الرغم من أن المبنى متناظر معمارياً، والذي يؤدي الى قتل أفقي كبير.

2. الجائز ذو الصلابة الكبيرة بالمقارنة مع صلابة العمود المرتبط به.

3. العناصر الشاقولية غير المحققة لمقاومة القوى الأفقية.

4. العناصر الشاقولية غير المحققة لمقاومة القوى الشاقولية.

أخيراً يقدم الباحث مجموعة من التوصيات لتفادي التضرر في الأبنية والمنشآت تحت تأثير الزلازل المشابهة، والتي يمكن أن تحدث مستقبلاً.

الكلمات المفتاحية: زلازل، تصدعات، ترميم، تدعيم.

1 أستاذ، الهندسة الإنشائية، كلية الهندسة المدنية، الجامعة الوطنية الخاصة

The effect of the regular distribution of stiffness of vertical elements on the structure's resistance to earthquakes From the effects of the earthquake February 6, 2023

Prof. Dr. Ahmed Abboud ¹

ABSTRACT:

The earthquake that struck southern Turkey and northern Syria, 06.02.2023, surprised the residents in the earthquake-affected areas, which extend from central Turkey to central Syria.

The earthquake has hit three shakes, the first was at 04.19 am on Monday 06.02.2023 in the Turkish province of Gaziantep. Its intensity was 7.8 according to the Richter scale. and the second at 01.25 pm on Monday 06.02.2023 in the Turkish province of Kahramanmaraş, its intensity was 7.5 according to the Richter scale. And the third at 08.25 pm on Monday, 20.02.2023 in the Turkish province of Hatay, its intensity was 6.8 according to the Richter scale.

The researcher contributed to all measures to confront its effects in the governorates of Hama and Lattakia – Syria.

The researcher presents a summary of his experience as an expert engineer in structural engineering and the design of facilities to resist earthquakes, and as a consultant engineer in the strengthening of structural constructions, and a summary of his experience in the past days in dealing with the effects of earthquakes.

The researcher also presents scientific research on Some structures affected by the earthquake, explains the weaknesses in the structure that led to the damage, describes damage, and offers suggestions for maintenance method. The cases it provides are:


1. The irregular distribution of the vertical elements, which makes the structural whole structurally asymmetrical even though the building is architecturally symmetrical, which leads to horizontal torsion.
2. The beam with greater stiffness compared to the stiffness of the column to which it is based.
3. The vertical elements are unable to bear the horizontal loads.
4. The vertical elements are unable to bear the vertical loads.

Finally, the researcher presents some recommendations to avoid damage to buildings under the influence of similar earthquakes. Which may occur in the future

KEYWORDS: earthquakes, fractures, restoration, consolidation.

1 Professor, Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, Al-Wataniya Private University.


1. مقدمة

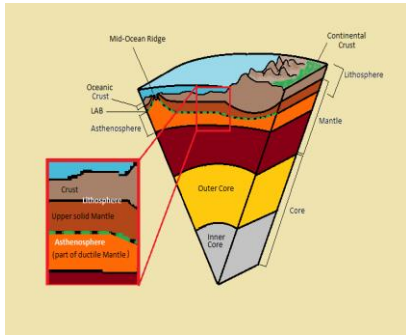

الشكل (1): بنية الكرة الأرضية

تتألف الكرة الأرضية كما هو مبين في الشكل (1) من مجموعة من الطبقات، تختلف بين بعضها حسب حرارتها وكثافتها وقوامها. النواة الداخلية الصلبة، والنواة الخارجية السائلة. الوشاح الداخلي الصلب، والوشاح الخارجي اللدن، والوشاح الأعلى الداخلي الصلب. القشرة الأرضية الصلبة.

2. منشأ الزلازل

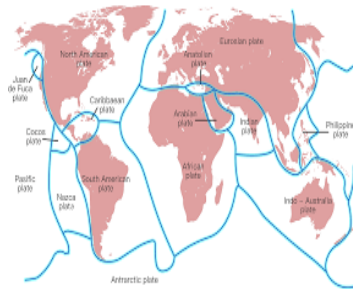

الشكل (2): توزع الصفائح التكتونية


تتألف القشرة الأرضية من مجموعة من الصفائح الصلبة العائمة على الوشاح الداخلي اللدن. ويوضح الشكل (2) التوزع العام لهذه الصفائح على كامل مساحة القشرة الأرضية. تقع منطقتنا على الصفيحة العربية، ويحدها من الشرق الصفيحة الفارسية والصفيحة الهندية، ومن الغرب الصفيحة الإفريقية، ومن الشمال صفيحة الأناضول.



الشكل (3): حركة الصفيحة العربية

نتيجة لعموم هذه الصفائح على الوشاح الداخلي اللدن، فإنها تتحرك بشكل دائم وتتدافع مع بعضها، مما يؤدي إلى حدوث الزلازل مختلفة الشدة بشكل دائم.

تتحرك الصفيحة العربية بحركة اهتزازية شبه دورانية حول نقطة بالقرب من جزيرة مالطة، وباتجاه عكس عقارب الساعة، مما يؤدي إلى نشوء قوى شد بينها وبين الصفيحة الإفريقية، وضغط على الصفيحتين الفارسية التركية. الشكل (3).

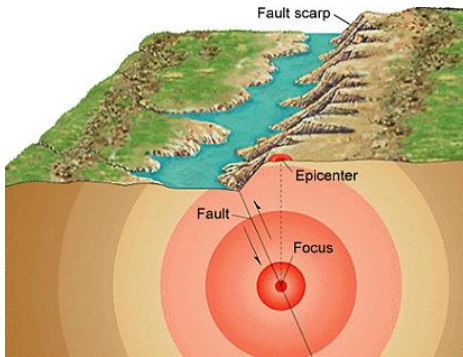


الشكل (4): محور الاهتزاز هو الخط الواصل بين بؤرة الزلزال والنقطة المدروسة على سطح الأرض.

يعتبر اتصال الصفيحة العربية مع صفيحة الأناضول هو الصدع الأنشط زلزالياً في العصر الحديث. ويعرف الزلزال بأنه اهتزاز في القشرة الأرضية ذي تسارع كبير ناتج عن انفراج كمية كبيرة من الطاقة في باطن الأرض، تسمى بؤرة الزلزال. يكون انفراج الطاقة على شكل تهشم وتحطم كمية كبيرة من الصخور.

تكون هذه الاهتزازات متخادمة، أي يتناقص تسارعها بالبعد عن بؤرة الزلزال. بالشكل (4).


3. انتشار الموجات الزلزالية

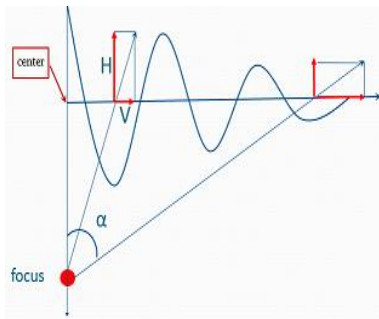

الشكل (5): الشكل التخطيطي لمحور الاهتزاز


تتطلق الاهتزازات من بؤرة الزلزال Focus وتتطلق في جميع الاتجاهات وفق حامل معين هو الخط الواصل بين البؤرة والنقطة المدروسة. ولها مركبتان (أفقية H وشاقولية V). وتكبر المركبة الأفقية بزيادة قياس زاوية ميل الحامل عن الشاقول α . أي بنقصان عمق البؤرة أو بزيادة بعد النقطة المدروسة عن المركز. والمركبة الشاقولية بالعكس. الشكل (5).

4. زلزال شباط 2023

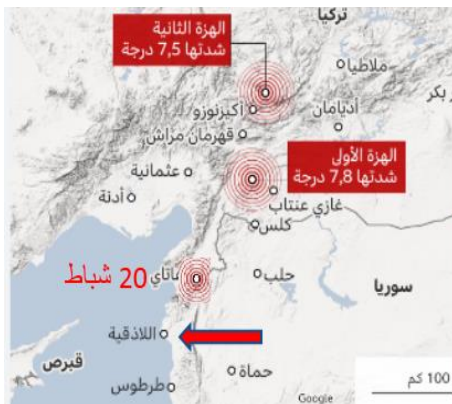

الشكل (6): مركز زلزال 6 شباط 2023

لقد ضرب الزلزال على ثلاث هزات أولها في الساعة 04.19 من صباح يوم الإثنين في 06.02.2023 مركزها في محافظة غازي عنتاب التركية شدتها 7.8 بمقياس ريختر. والثانية في الساعة 13.25 يوم الإثنين في 06.02.2023 مركزها في محافظة قهرمان مرعش التركية شدتها 7.5 بمقياس ريختر. والثالثة في الساعة 20.25 من يوم الإثنين في 20.02.2023 مركزها في محافظة هاتاي التركية شدتها 6.8 بمقياس ريختر.

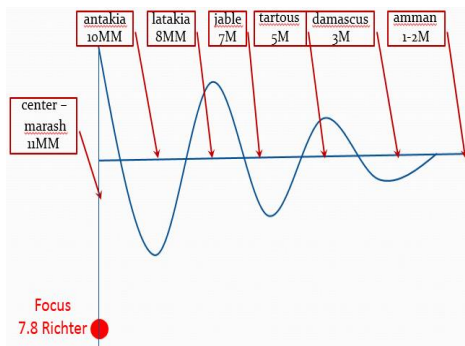

الشكل (7): تخامد شدة الزلزال مع البعد عن المركز

ووصل الى دمشق بشدة مقدارها حوالي 3 درجات حسب ميركالي وكان محسوساً بشكل ملحوظ. ووصل الى عمان بشدة 1-2، وكان ملحوظاً بشكل غير واضح للجميع. الشكل (7).

5. آثار زلزال شباط 2023 في سوريا

من الشكل (6)، نلاحظ أن الهزتين الأولى والثانية كانتا في مقاطعتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش، وهما تبعدان عن اللاذقية أكثر من 300km، أما الهزة الثالثة فقد كانت في مقاطعة هاتاي التي تبعد عن اللاذقية أقل من 90km. لذلك فمن المتوقع أن تكون المركبة الأفقية للهزتين الأولى والثانية هي الغالبة، والمركبة الشاقولية للهزة الثالثة هي الغالبة.

تم البحث والاستقصاء للتحقق من صحة هذا الفرض، أولاً من سؤال المواطنين عن شعورهم، فكان جواب أغلب المواطنين أنهم شعروا أن الأرض تهتز بسعة ملحوظة بتأثير الهزتين الأولى والثانية، أما بتأثير الهزة الثالثة فقد شعروا بأن الأرض ترتج. وكان هذا أول وأبسط مؤشر على صحة الفرض. أما الدليل القاطع على صحة الفرض فسوف يبدو واضحاً جداً أثناء مناقشة تأثير الهزتين على مستودع البضائع العامة التي سترد لاحقاً.


سوف يتم استعراض الآثار التدميرية للزلزال على مجموعة من المنشآت التي تعرضت للتضرر في محافظتي حماة واللاذقية السوريتين، ومناقشة الجملة الإنشائية الأصلية لكل مبنى، ونقاط الضعف فيها، والتضرر الذي تعرض له، وأسباب التضرر.

1.5 دراسة حالة مستودع عام.

المبنى هو مستودع بضائع عامة مسقطه مستطيل أبعاده 100 m×40 بعشرة مجازات وكل مجاز 10 m. جملته الإنشائية عبارة عن قواعد منفردة وشبكة أعمدة منتظمة بمجازات 10m وأبعاد مقطعها 45×45Cm. الجوائز متصالية ومتدلية أبعاد مقطعها 45×100 Cm والبلاطات مصمتة بسماكة 12Cm. وبذلك يكون المبنى متناظراً في المسقط من الناحية المعمارية.

يستخدم المستودع للتخزين المؤقت لبضائع عامة، ويسمح تصميمه المعماري بدخول وخروج السيارات الشاحنة من الواجهتين الأماميتين، الجنوبية والغربية، لكنه ملاصق للحدود العقارية من الواجهتين الخلفيتين الشمالية والشرقية.

اجتهد المهندس المنفذ في حينها (في سبعينيات القرن الماضي) بزرع أعمدة اضافية على الواجهتين الخلفيتين لتصبح المجازات على هاتين الواجهتين 5 m . الشكل (8).

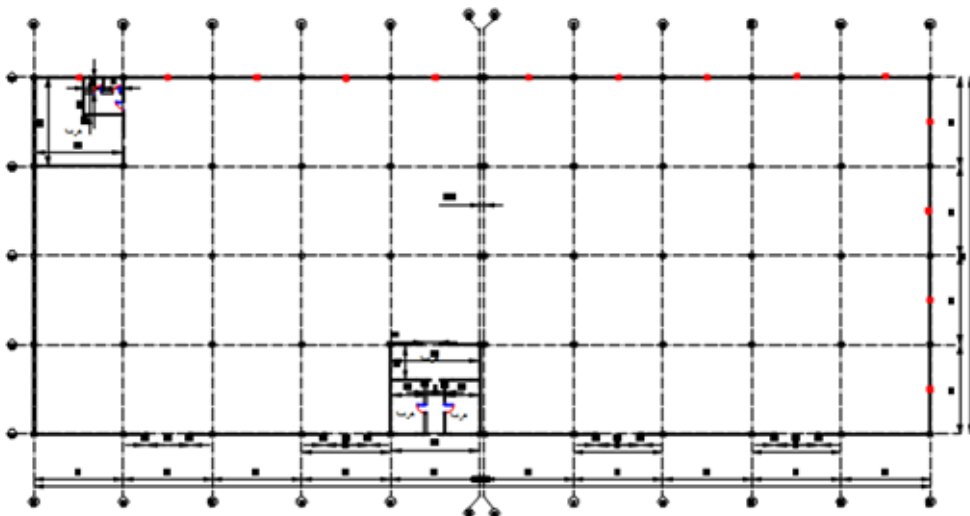

الشكل (8): المسقط الأفقي للمستودع

1.1.5 الكشف الأول

تم الكشف الأول على المستودع بتاريخ 08.02.2023، بعد الهزتين الأولى والثانية، بسبب وجود تصدعات في الأعمدة عند نقاط تلاقيها مع الجوائز. وذلك نتيجة لتشكيل قوى قص كبيرة في هذه العقد ناتجة عن الحمولات الزلزالية. وكان لافتاً للنظر ما يلي:

- تضرر كبير عند نقاط تلاقي الأعمدة مع الجوائز (من الأعلى) ولا يوجد أي تضرر عند نقاط تلاقي الأعمدة مع الشيناجات (من الأسفل).
 - تضرر أكبر كان في عمود الزاوية الجنوبية الغربية. الشكلين (9,10).
 - في جميع الأحوال كان التضرر في الأعمدة وكانت الجوائز سليمة تماماً. وكانت قضبان التسليح في مناطق التأثير مازال مستقيمة.
 - وكان التضرر يتناقص باتجاه الشمال الشرقي كما هو موضح بالأشكال (11,12,13,14).
 - أما الأعمدة القريبة من الزاوية الشمالية الشرقية فقد كانت سليمة تماماً ولم تتعرض لأي ضرر.
- الشكل (15).



الشكل (10): العمود الزاوي من الداخل



الشكل (9): العمود الزاوي من الخارج



الشكل (12): عمود وسطي آخر من الداخل



الشكل (11): العمود الواسطي من الداخل



الشكل (14): انهيار القص



الشكل (13): انهيار العمد

- لم يتم فصل التمدد بأي دور بسبب عدم صيانتها وامتلائها بالأتربة والأوساخ ما جعله يفقد دوره كفاصل. الشكل (16)



الشكل (16): فاصل التمدد غير صالح



الشكل (15): الأعمدة القريبة من الزاوية الشمالية الشرقية سليمة

التفسير العلمي لتركز الأضرار في الزاوية الجنوبية الغربية، وتناقصها باتجاه الشمال الشرقي يكمن في أنه، نتيجة تكثيف الأعمدة على الواجهتين الشمالية والشرقية انتقل مركز الصلابة (مركز النقل الإنشائي) من مركز النقل المعماري نحو الشمال الشرقي، وأدى إلى تحول المبنى المتناظر معمارياً إلى مبنى غير متناظر إنشائياً.

في المبنى غير المتناظر إنشائياً يتشكل عزم قتل أفقي ناتج عن القوى الزلزالية يؤدي إلى توزيع غير منتظم للحمولات الأفقية على العناصر الشاقولية. وتتناسب حصة العنصر الشاقولي من القوة الأفقية طرداً مع بعد العنصر الشاقولي عن مركز الصلابة.

وهذا ما حصل لحظة تلقي المبنى للهزتين الأولى والثانية. حيث:

- بسبب تشكل عزم القتل الأفقي، كان تعرض العنصر الأكثر بعداً عن مركز الصلابة، وهو العمود الواقع في أقصى الجنوب الغربي، لأكبر قوة أفقية، وبالتالي كان تأثره هو الأكبر. وتناقصت حصة الأعمدة الأخرى من القوة الأفقية بالاقتراب من مركز الصلابة، وبالتالي تناقص الضرر بالاقتراب من مركز الصلابة.
- لم تتضرر نقاط التقاء الأعمدة مع الشيناجات بسبب وجود جدران البلوك التي تساهم بشكل أو بآخر بتحمل قوى القص، بل تضررت نقاط التقاء الأعمدة مع الجوائز بسبب عدم وجود الجدران وبسبب وجود النوافذ العلوية، وتركز القوى الأفقية فيها لأنها كانت تعمل كأعمدة قصيرة جداً.

- مما سبق نستنتج أن التأثير الأكبر للهزتين الأولى والثانية كان ناتجاً عن قوى القص وعزوم الانعطاف، أي أن التأثير الأكبر، والملحوظ كان للمركبة الأفقية. أي أن المركبة الأفقية للهزتين كانت هي الغالبة.




الشكل (17): انكسار الأعمدة البعيدة بتشققات بسيطة.


5.2. دراسة حالة مبنى طابقي

1.2.5. واقع المبنى

الحالة الثانية التي سنقوم بدراستها هي حالة مبنى طابقي مؤلف من عشرة طوابق. الطابق الأول مخصص لخدمات سكان المبنى وسكن الحارس، والطوابق التسعة الباقية مخصصة للسكن. ويبين الشكل (18) مقطعاً شاقولياً في المبنى والشكل (19) مسقط للجملة الإنشائية للمبنى.

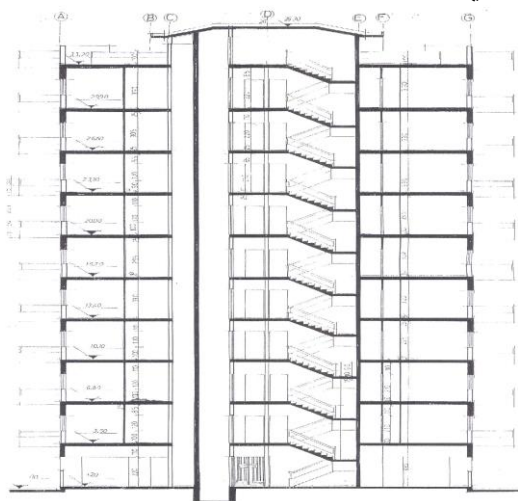

الشكل (18): مقطع شاقولي للمبنى

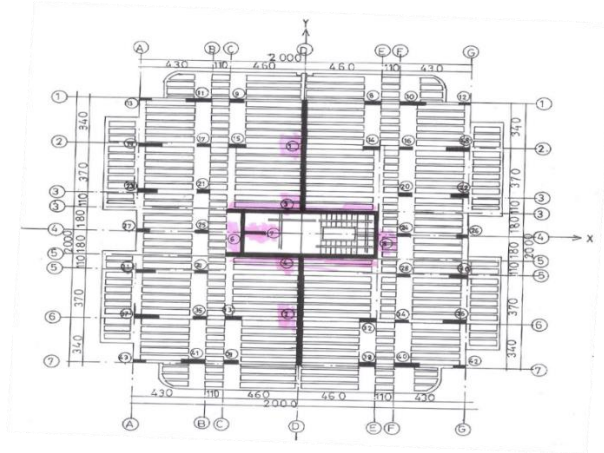

الشكل (19): مسقط أفقي للمبنى

نتيجة الزلزال تم انهيار جدران القص رقم (1) و(2). الشكلان (20) و (21) يوضحان شكل الانهيار. وجميع العناصر الشاقولية الحاملة الأخرى سليمة. الشكلان (22) و (23).



الشكل (21): انهيار جدران القص



الشكل (20): انهيار جدران القص



الشكل (23): الأعمدة سليمة




الشكل (22): الأعمدة سليمة

2.2.5. التفسير العلمي

التفسير العلمي لما رأيناه هو أن الحملات الأفقية تركزت في البداية على جدران القص بسبب صلابتها الكبيرة نسبياً بالمقارنة مع صلابة العناصر الحاملة الأخرى (الأعمدة). وبعد انهيار جدران القص توزعت الحملات الأفقية على بقية العناصر الحاملة الشاقولية، التي أبدت كفاءة عالية في مقاومة هذه الحملات، وقاومت الحملات الزلزالية بجدارة. وذلك بسبب التوافق بين توزيع صلابة العناصر الحاملة الشاقولية وبين توزيع الحملات الشاقولية والأفقية التي تتوزع بنفس الطريقة. ان الصلابة الصغيرة للأعمدة بعد انهيار جدران القص أعطت الجملة الإنشائية للمبنى ليونة ومطاوعة كبيرة نسبياً (أكبر من المسموحة) أدت لتهشم العديد من جدران البلوك. الشكلان (24) و (25).



الشكل (25): انفصال جدران البلوك عن الأعمدة

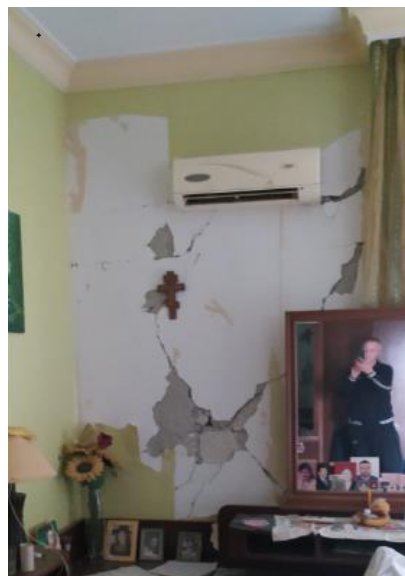


الشكل (24): الانكسار القطري لجدران البلوك

من الشكلين نلاحظ أن الجملة الإنشائية (الأعمدة والجوائز والبلاطات) سليمة تماماً بالرغم من تهشم جدران البلوك. وهذه نتيجة طبيعية لجملة مقاومة للزلازل، لكن الانتقالات فيها أكبر من المسموح. بدراسة إضبارة المشروع التي تم اعدادها في أواخر ثمانينات القرن الماضي، اكتشفنا أن سجالاً حصل في حينها (أثناء تصميم المبنى). تم حساب المبنى يدوياً وفق الجملة الإنشائية الحالية، وتبين أن العناصر 1,2,5,6 غير محققة. الشكل (26).

النتيجة	إجهاد القص المسموح	إجهاد القص Kg/Cm ²	قوة القص Kg	عزم عطالة المقطع Cm ²	رقم العمود	رقم الطابق
غير محقق	6.22	33.8	590130	3.76E10	1	1
غير محقق	6.22	50.24	88853	3.76E10	2	
محقق	6.22	2.35E-2	0.24	13 333	3	
محقق	6.22	2.64E-2	0.27	13 333	4	
غير محقق	6.22	6.4	17146	8.74E8	5	
غير محقق	6.22	6.4	17146	8.74E8	6	
محقق	6.22	2.64E-2	0.88	67500	7	
محقق	6.22		-	-	بقية الأعمدة	
تم الحصول على نتائج مشابهة من حيث المبدأ لنتائج الطابق الأول						
بقية الطوابق						

الشكل (26): نتائج تحقيق العناصر الحاملة للجملة الإنشائية الأولى

وتم اقتراح جملة إنشائية أخرى أكثر انتظاماً وأقل صلابة من الجملة السابقة. الشكل (27) وتم حسابها أيضاً يدوياً، وكانت النتائج أن جميع العناصر محققة. الشكل (28).
لكن القرار اتخذ باعتماد الجملة الإنشائية الأولى. وبعد أن تعرض المنشأ لهذا الزلزال، تم اختباره، وأصبح مادة علمية تستحق الدراسة.

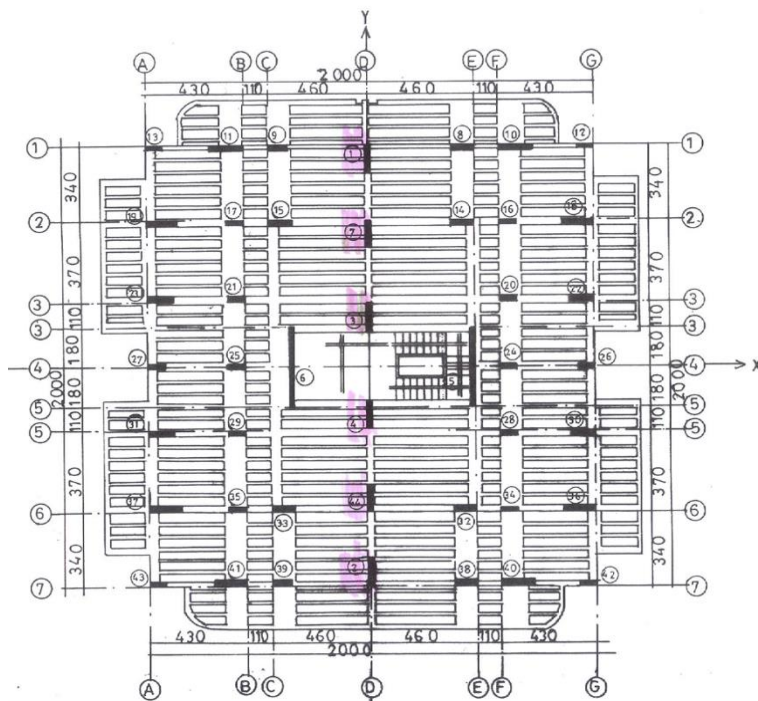

الشكل (27): المسقط الجديد للمبنى

النتيجة	إجهاد القص المسموح	إجهاد القص	قوة القص	عزم عطالة المقطع	رقم العمود	رقم الطابق
محقق	6.22	3.2	25445	3.66E6	1	1
محقق	6.22	6.1	42833	3.66E6	2	
محقق	6.22	5.3	32388	3.66E6	3	
محقق	6.22	6.0	36440	3.66E6	4	
محقق	6.22	4.2	73 831	7.8E7	5	
محقق	6.22	4.2	73 831	7.8E7	6	
محقق	6.22	4.4	29056	3.66E6	7	
محقق	6.22	5.9	39771	3.66E6	44	
محقق	6.22	–	–	–	بقية الأعمدة	
تم الحصول على نتائج مشابهة من حيث المبدأ لنتائج الطابق الأول						جميع الأعمدة

الشكل (28): نتائج تحقيق العناصر الحاملة للحملة الإنشائية الأولى

3.5 دراسة حالة مبنى غير محقق أصلاً

المبنى مؤلف من أحد عشر طابقاً. مسكون بالكامل. تم انهيار أحد الأعمدة الزاوية أدى الى انهيار جزئي في زاوية المبنى. الشكل (29)



الشكل (30): انهيار العمود الزاوي



الشكل (29): أبعاد العمود الزاوي

بدراسة الحالة تم الوصول الى أن أبعاد مقطع العمود الركني هي 25 Cm x 50 . الشكل (30) وهي غير كافية لتحمل الحمولات الشاقولية وحدها. أي أن المبنى غير محقق لإشتراطات الأمان أصلاً قبل حدوث الزلزال.

4.5 دراسة عقدة عمود – جائر

يبين الشكلان (31) و (32) سلوك العقدة جائر عمود في الحالتين:

1. الجائز القوي والعمود الضعيف. الشكل (31).
 2. العمود القوي والجائز الضعيف. الشكل (32).
- ولابد هنا من الإشارة إلى أن المصممين عادة يفضلون التصميم بالحالة الثانية، بحيث يتم الانهيار في الجائز بدلا من العمود، لأن انهيار العمود أخطر من انهيار الجائز.



الشكل (32): العمود قوي والجائز ضعيف



الشكل (31): الجائز قوي والعمود


ضعيف

5.5 دراسة تفصيلة الدرج

يبين الشكل (33) انهيار في عقدة الدرج (بعد الهزتين الأولى والثانية) نتيجة تنفيذ تفصيلة التسليح للعقدة بشكل غير صحيح. فالشكل (35) يبين التفصيلة الصحيحة لتوزيع التسليح في العقدة، في حين أن التوزيع منفذ في الواقع كما هو مبين في الشكل (34).



الشكل (33): التفصيلة الحقيقية لتسليح الدرج

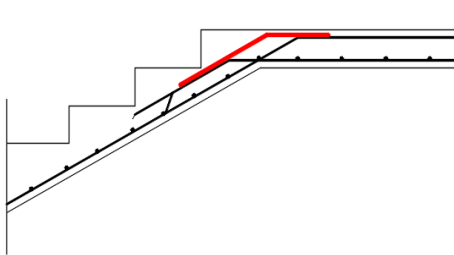

الشكل (35): تفصيلة خاطئة لتسليح الدرج



الشكل (36): الانهيار الكامل للدرج

يفسر الانكسار البسيط نسبياً بعد الهزة الأولى والثانية بأن المركبة الغالبة للهزة كانت أفقية أدت إلى زيادة قوى الشد في قضبان التسليح بشكل بسيط مما أدى لانهيار طبقة التغطية للقضبان فقط. أما الانهيار الشامل بعد الهزة الثالثة فيمكن تفسيره بأن المركبة الغالبة للهزة كانت شاقولية أدت لزيادة الحملات الشاقولية، وبالتالي عزوم الانعطاف وقوى القص، على جملة انشائية مضعضة بالأصل نتيجة الهزتين الأولى والثانية. الشكل (36)

6. النتائج والتوصيات

1. يفضل أن يتطابق مركز ثقل مسقط المبنى مع مركز الصلابة للعناصر الحاملة لكي تتوزع قوى القص الأفقية بنفس طريقة توزع الحملات الشاقولية.
2. إذا كان المبنى متناظر معمارياً فلا داعي لجعله غير متناظر إنشائياً لأن ذلك سيؤدي لنشوء قوى قص إضافية ناتجة عن القتل.
3. ان زيادة عدد العناصر الحاملة بشكل عشوائي لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة عامل الأمان. (مستودع المرفأ).

4. ان زيادة أبعاد العناصر الحاملة بشكل كبير لا يؤدي بالضرورة الى زيادة عامل الأمان. (مبنى جمعية الصنوبرة).
5. في حال اختيار جملة جدران قص لمقاومة الزلازل، يفضل استخدام عدد أكبر من الجدران ذات الصلابة الصغيرة نسبياً، بدلاً من عدد أقل من الجدران ذات الصلابة الكبيرة نسبياً.
6. لابد من الإلتزام الصارم بالحدود الدنيا والقصى التي يفرضها الكود المعتمد على أبعاد العناصر الحاملة.
7. لابد من الإلتزام الصارم بالتفاصيل التي يفرضها الكود المعتمد على العناصر الحاملة، وخاصة الأدراج لأنها ذات جملة معقدة نسبياً.
8. لابد من الإلتزام الصارم بقاعدة العمود القوي والجائز القوي أيضاً. ولكن لا يجب أن تزيد صلابة الجائز عن صلابة العمود بأي حال من الأحوال.

المراجع

- [1] الكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة. نقابة المهندسين السوريين - رئاسة مجلس الوزراء السورية، دمشق، 2018.
- [2] الملحق رقم (1) للكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، الأحمال على المنشآت.
- [3] الملحق رقم (2) للكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، الحمولات الزلزالية.
- [4] الملحق رقم (4) للكود العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة، تقييم وتأهيل المنشآت القائمة.
- [5] مجموعة من المحاضرات مقدمة من قبل الباحث في نقابة المهندسين السوريين - فرع اللاذقية.
- [6] أرشيف الاضبارة التنفيذية للمستودع 23 التابع للشركة العامة لمرفأ اللاذقية.
- [7] أرشيف الاضبارة التنفيذية للعقار 618 التابع لجمعية الصنوبرة التعاونية السكنية.
- [8] أرشيف الاضبارة التنفيذية للعقار 1894 منطقة دمسرخو العقارية.
- [9] Каррыев Б. С. Вот пришло землетрясение, SIBIS 2009-2016.
- Эркинбеков У. Э. Устойчивость зданий и сооружений при землетрясениях, 2015, Изд-во ТП